



Rapport	
Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging for renhold, næringsmiddelhåndtering og helsetjenesten på Draugen	Aktivitetsnummer 2014/12087
Gradering	
offentlig	
Involverte	
Hovedgruppe	Oppgaveleder Kari Louise Roland
Deltakere i revisjonslaget Eyvind A. Andersen, Kari Louise Roland	Dato 12.- 15. januar 2015.

1 Innledning

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn med tilrettelegging for renhold, næringsmiddelhåndtering og helsetjeneste på Draugen i perioden 12.- 15. januar 2015. Tilsynet ble gjennomført i henhold til tilsynsplan for inneværende år.

2 Bakgrunn

Draugen har vært i drift av Shell Norge siden 1993. I henhold til PUD for Draugen feltet hadde innretningen en beregnet levetid på 20 år. Selskapet har søkt om Petroleumstilsynets samtykke til å bruke innretningen frem til 2024. Boligvaktalet er utvidet med 44 lugarer for å legge til rette for fremtidig drift uten to mannslugarer. Boligkvartalets kapasitet er ikke endret.

Selskapet har inngått en kontrakt med Offshore Health Services som omfatter vaktlegetjeneste og faglig ansvarlig lege for innretningen. Sykepleierne om bord er ansatt i Shell. Forpleiningsselskapet Sodexo har ansvar for næringsmiddelhåndtering og renhold i henhold til kontrakt.

3 Mål

Tilsynet ble gjennomført for å se om tilrettelegging for renhold, næringsmiddelhåndtering og helsetjeneste tilfredsstiller petroleumsregelverkets krav til tekniske /fysiske forhold, herunder lokaler og utstyr.

4 Resultat

Hovedinntrykket under tilsynet var at boliginnretningen, til tross for lang levetid, er godt vedlikeholdt. En gjennomgang av boligkvartalet avdekket likevel mangler som gjelder tilrettelegging for renhold, næringsmiddelhåndtering og helsetjeneste. Konklusjonen bygger på observasjoner som de fremgår av rapportens punkt 5.

Det er Fylkesmannens vurdering at aktivitetene gjennomføres av kompetente og engasjerte medarbeidere.

5 Observasjoner

Observasjoner deles generelt i to kategorier:

- Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
- Forbedringspunkt: Forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

5 Avvik

5.1.1. Lokaler for tilberedning og oppbevaring av næringsmidler var flere steder ikke tilrettelagt for renhold.

Begrunnelse:

- a) En del støvfeller i bysse messeområdet vanskeliggjør renhold. Noen eksempler oppgis uten at listen er uttømmende; buet lyslist i messetaket, åpne områder mellom kjøleskap/ maskiner/ utstyr og tak i byssa, åpning ved utgang/dør fra kald mat området i kjøkkenet. Støvfellene som er beskrevet var heller ikke rene under tilsynet.
- b) En del utstyr oppbevares oppå skap (i støvfellene) i byssa.
- c) Lysarmaturer i ventilasjonshetten i kjøkkenet har en utforming som er en utfordring for renholdet. Det var synlig opphopning av fett på den ene lysarmaturen. Fettansamling som blir oppvarmet av damp/ varme kan dryppe ned og forurense området under.
- d) Det er synlige fettavleiringer inni kanalene i ventilasjonsavtrekket over koke/ stekeområdet. Det er uklart hvor ofte renhold av kanalene blir gjennomført.
- e) En av lysarmaturene i byssa er ikke tilrettelagt for renhold da den har en skade som er reparert med tape.
- f) Det var ikke tilrettelagt med slange for spyling av matvarecontainere på dekk. Det ble opplyst at slange var bestilt.
- g) Ventilertaket var ikke rengjort. Det ble opplyst at rutiner for rengjøring ikke var etablert.
- h) Gulvlist i tørrproviantrom ved siden av kald mat området var ikke festet mot veggen.
- i) Det var ikke fall mot eksisterende sluk i grovkjøkkenet.
- j) Vinduet på toalett for catering personell var ikke tilrettelagt for renhold. En plastpose var montert for å hindre innsyn.

Krav:

Innretningsforskriften § 58 – om tilrettelegging for forsvarlig hygienisk standard.

5.1.2. Boliginnretningens øvrige rom var flere steder ikke tilrettelagt for renhold

Begrunnelse:

- a) Støvfeller vanskeliggjør renhold flere steder. Noen eksempler som ble avdekket oppgis uten at listen er uttømmende; mellom vaskemaskinene og taket i vaskeriet,

mellom tak og skap i skifterom, skap og tak i helsekontor, åpne hyller med mye utstyr i helsekontor.

- b) Lintøy og rengjøringsutstyr blir flere steder oppbevart i samme rom. Det er ikke sørget for et skille mellom ren og skitten sone.
- c) En provisorisk vegg som er satt opp i for å hindre innsyn på pissoar har en overflate som ikke er tilrettelagt for renhold. Det ble opplyst at en permanent hel lettvegg skulle monteres i nærmeste fremtid.
- d) Benkene foran skap i skifterommet har en overflate som ikke er lett å holde ren.
- e) Det var ikke tilrettelagt for håndvask i kaffebaren.

Krav:

Innretningsforskriften § 58 – om tilrettelegging for forsvarlig hygienisk standard, jf. NORSOK C001 punktene; 7.10, 7.11, 7.20

5.1.3. Tilretteleggingen for næringsmiddelhandtering i bysse/ messe-området har mangler.

Begrunnelse:

- a) Det var ikke gjennomgående tilrettelagt for å skille mellom håndvask og vask av næringsmidler i byssa.
- b) Dårlig tilrettelagt håndvask i bakeriet kan føre til at skvetting fra håndvasken kan forurense mat på benken under.
- c) Kontrollskjema for oppvaskmaskin jan 2015 viser at oppvaskmaskinen ikke holder høy nok temperatur i skyllefasen. Det ble videre opplyst at oppvaskmaskinen ikke hadde tilstrekkelig kapasitet. Ny maskin er bestilt og skal tas i bruk ila. februar 2015.
- d) Serveringsfater for frembud av ferdige tilberedte produkter oppbevares i åpen hylle nær gulvet. Støv og skitt fra forbipasserende og fra benken over kan forurense overflaten.
- e) Flere lagerrom for matvarer er plassert ute på dekk da det ikke er tilstrekkelig lagerkapasitet i byssa. Trafikk mellom skittent uteområdet og byssa kan være en risiko for hygien. Rutiner for å minimere slik trafikk er ikke etablert.
- f) Isdannelse ved inngangsdør/ plastforheng til fryserommet på dekk viser at pakningen rundt døra ikke er tett.
- g) Rene kaffekopper ble oppbevart i skittent område i kaffebaren.

Krav:

Innretningsforskriften § 58 – om tilrettelegging for forsvarlig hygienisk standard, jf. NORSOK C001 punkt 7.6

5.1.4. Det var ikke tilstrekkelig tilrettelagt for tørking av arbeidstøy i skifterom.

Begrunnelse:

- a) Det var uklart om skapene i skifterommet var ventilert. Ventilasjonskanalene var tilsynelatende kappet av i overkant av skapene flere steder. Viftene var ikke på.

Krav:

Innretningsforskriften § 58 – om tilrettelegging for forsvarlig hygienisk standard, jf. NORSOK C001 punkt 7.20

5.1.5. Selskapet har ikke dokumentert konkrete krav til utrustning av helseavdelingen.

Begrunnelse:

- a) Helseavdelingen var rikelig utstyrt, men selskapet har ikke utarbeidet en samlet kravspesifikasjon til hvilket utstyr som skal være tilgjengelig.
- b) En stikkprøve av «akutt- sekken» viste at den ikke inneholdt relevante medikamenter for å gi nødvendig helsehjelp i en akutt situasjon. f.eks.: motgift for å reversere respirasjonshemming ved bruk av opiater, inhalasjonspreparater som bidrar til å utvide luftrør, krampestillende medikamenter som ikke må administreres intravenøst, motgift mot systemtoksiske gasser som kan redde liv dersom de administreres snarest mulig. Vi viser til anbefalinger gitt av giftinformasjonssentralen; <http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/branngasser-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning>
Det ble ikke fremlagt dokumentasjon som viser faglige vurderinger for medikamentutvalget i akuttsekken.
- c) Pocket masker for gjennomføring av munn til munn metode ved hjerte lungeredning mangler i nødhospital..

Krav:

Innretningsforskriften § 59 jf. styringsforskriften § 17 – om utstyr og beredskapsanalyser
Rammeforskriften § 5 om helseovers anvendelse i petroleumsvirksomheten
Aktivitetsforskriften § 8 om forsvarlige tjenester jf. helsepersonelloven § 4

5.2 Forbedringspunkter

5.2.1. Tilrettelegging for god håndvask i boliginnetningen kan forbedres.

Begrunnelse:

Håndvasker ved fellestolettene og andre fellesrom var ikke utstyrt med «handsfree» blandedbatteri. «Handsfree» blandedbatteri kan redusere risikoen for spredning av smittsomme sykdommer.

5.2.2. Tilrettelegging for renhold av kjøkkenet kan forbedres:

Begrunnelse:

Takplattene i byssa var perforert og ikke godt tilrettelagt for renhold. Støv og skitt som samler seg i slike takplater kan dryppe ned på inventar/gulv under i forbindelse med rengjøring. Det ble opplyst at man dekket til inventaret ved rengjøring av tak, ref. NORSOK C001 punkt 7.6.1. avsnitt nr. 9.

5.2.3. Tilrettelegging for båretransport kan forbedres.

Begrunnelse:

Innretningen er utstyrt med en rekke bærer. Hvert båreteam har en bære med hjertebrett. En forbedring vil være at alle standard bærer har denne muligheten.

5.2.4. Tilrettelegging for å ivareta taushetsplikten i helsekontoret kan forbedres

Begrunnelse:

Vindu i helsekontor er plassert slik at det er mulighet for innsyn fra uteområdet. Det ble opplyst at man trakk for gardinene når noen oppsøkte kontoret.

5.2.5. Tilrettelegging for helsemessig beredskap kan forbedres.

Begrunnelse:

Nødhospitalet var samlokalisert med alternativ mønstringsstasjon. Det ble opplyst at det var vurdert at forholdet ikke innebar en arealkonflikt i beredskapssituasjoner. Ved helikopterulykke på helikopterdekk skal nødhospital etableres i 4 etg. Det ble ikke fremlagt dokumenterte risikovurderinger av samlokaliseringen i forbindelse med tilsynet.

6. Deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland

Kari Louise Roland – Fylkesmannen i Rogaland (oppgaveleder)

Eyvind A. Andersen – Folkehelseinstituttet

Navn	Firma	Stilling	Oppstartsmøte	Intervju	Oppsum.
John Dyrnes	Sodexo	Forpleiningssjef	X		X
Mikkel Hedegaard	Shell	Myndighetskontakt	X	X	X
Per Arild Strand	Shell	Fagansvarlig lege	X		X
Anne Lise Skaare Botner	Shell	sykepleier	X	X	X
Anita Brekstad Eriksen	Shell	sykepleier	X		X
Trond Erik Henningsen	Intertek West Lab	laborant	x	x	X
Dag Hansen	Shell	HMS og F leder	X		X
Frank Stensland	Shell	plattformsjef	X	X	X
Olav Rowsvaag	Shell	team....		X	
Tor Arne Grimsrud	Shell	operasjonsleder		X	X
Therese	Sodexo	vo		X	
Halgeir	Shell	hvo		X	

6 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av tilsynet:

- E-poster med vedlegg 2. og 6. januar 2015.

Dokumenter mottatt under tilsynet;

- Utstysrliste nødhospital
- Båretransportplan for Draugen
- Medikamentliste Draugen

Rapporten ble utarbeidet av:

Kari Louise Roland